

2168-39/19 4-2-300

KOPIE	
Vorliegen	Gesehen
	Herrn
	Direktor Dr. Mayer.

Lützkendorf, den 26. Juni 1940.

Handwritten initials and signature

Betr.: Methanisierung I Bau 16.

Nachdem am 23. Juni die Methanisierung I wieder infolge Undichtigkeit an einem Flansch und durch Kurzschluss im Wärmeaustauscher abgestellt werden musste, geben wir die Methanisierung I der Wintershall zur Instandsetzung und Bereinigung der beobachteten Schäden zurück.

Es müssen folgende Abänderungen getroffen werden:

- 1.) Sämtliche heißen Flanschen müssen durch Domflanschen mit Eut und Feder ersetzt werden.
- 2.) Sämtliche heißen Schieber müssen durch Stahlguss-Schieber ersetzt werden.

An allen heißen Stellen sind die Dichtungen auszubauen und durch Götze-Dichtungen (Asbestlage mit Metallumhüllung) zu ersetzen.

Die Schraubenbolzen sind infolge der häufigen Brände und durch das dauernde Nachziehen wahrscheinlich ^{50%} gelockert und müssen untersucht und gegebenenfalls ausgewechselt werden.

Die Wärmeaustauscher sind auszubauen und auf Undichtigkeiten zu untersuchen.

Die Kontaktöfen müssen geöffnet werden zum Ausbau des Kontaktes durch den Betrieb.

Ausserdem muss beschleunigt der noch fehlende Motor für die dritte Turbinenpumpe beschafft und die zweite Turbinenpumpe repariert werden.

Handwritten signature

§ Dr. Engel,
 Obering. Sabel,
 Dr. Gloth,
 Dr. Zimmerle.