

Hochruckversuche
Lu 55b

F:1

T-432

13. Februar 1943 Mi.

Zurück an
Vorzimmer Dir. Dr. Pfeif

Die bei der Schaumfahrweise der Kohlenwasserstoffsynthese
auftretenden Störungen und ihre Beseitigung.

Schwierigkeiten prinzipieller Natur sind bei der Schaumfahrweise in keines Falle aufgetreten. Es darf daher gesagt werden, daß das Verfahren kein unlösbares Problem von Gewicht mehr enthält. Gleichwohl haben sich einige Schwierigkeiten zweiten Rangs gezeigt, die zu Betriebsunterbrechungen des 1,5 cbm-Ofens geführt haben. Auf sie soll hier eingegangen und gezeigt werden, wie sie behoben werden sind.

1) Endichtigkeiten von Stopfbüchsen und Ventilen.

Bei der Schaumfahrweise muß zum Zwecke der Ausgasung und der Kühlung der Ofensumpf umgepumpt werden. Dies geschieht mit einer Kreiselpumpe. Wenn es auch möglich wäre, den Antrieb der Pumpe mit in den Druckraum hineinzaverlegen und so eine Wellenstopfbüchse zu vermeiden, so empfiehlt es sich doch aus konstruktiven Gründen und um der leichteren Überwachung des Motors willen, davon abzusehen und eine Wellenstopfbüchse mit in Kauf zu nehmen. Solche Stopfbüchsen an Druckräumen sind ja anderwärts schon mit Erfolg eingesetzt worden.

Im vorliegenden Falle ist jedoch das Problem dadurch erachtet, daß gegen einen unter Druck befindlichen Sumpf, der eine Suspension von Eisen, Eisenoxyd, Eisencarbonat und Eisenkarbid enthält, abgedichtet werden muß. Die Suspension besitzt eine ausgesprochene Schleifwirkung, sobald sie in den Wellenstopfbüchsenraum eindringt. Sobald nach kurzer Zeit zeigen sich tiefre Risse in der Welle, die sie vollständig unbrauchbar machen. Diese Schwierigkeit wurde dadurch beseitigt, daß fortlaufend in einer Menge von etwa 40 kg im Tag ein Sperröl in den Stopfenkopfesraum eingespritzt wird, wodurch dem Ofensumpf der Zutritt versperrt wird.

Als Stopfbüchsenpackung hat sich Burmann-Schäfer bewährt, die mit Öl und Grafit eingegossen wird.

Da die Stopfbüchsenpackung sich allmälig verbraucht, muß sie laufend nachgesogen werden. Ist es nicht mehr möglich, so steht die parallel angebrachte Reservepumpe bereit, die mit Vorräten abriegelt ist, solange sie nicht benutzt wird. Sie wird eingeschaltet und die bisherige Pumpe zwecks Ergänzung ihrer Erneuerung der Stopfbüchsenpackung abgeschaltet und abgeriegelt. Für diese Schaltmaßnahmen sind mehrere Ventile nötig, die in e. großen Durchlassröhren müssen, um den Sumpfumlauf nicht zu beeinträchtigen. Naturgemäß werden dadurch wieder einige Stopfbüchsen mehr benötigt, da ja die Ventilschindeln nach gebrauch gefüllt werden müssen. Ein weiteres Problem mehr Ventilstopfbüchsen an Druckräumen betriebssicher auszuführen. Trotzdem hat das Versagen des Stopfdeckels eines Klappeventils infolge der Eigenart des Schiffs am Herbst 1942 einen Kenterbruch verursacht. Die Stopf-

büchsenpackung, die offenbar zu schwach ausgeführt war, wurde undicht. Sofort eingeleitete Gegenmaßnahmen blieben ohne Erfolg, weil der in die Packung eindringende Sumpf sich in Minuten einen Kanal grub, ausspritzte und, wie dies in solchen Fällen immer geschieht, in einigen Minuten infolge des im Sumpf enthaltenen pyrophoren Kontakts Feuer fing.

Die Klinger-Ventile wurden durch Schieberventile amerikanischer Bauart ersetzt, die sich bisher gut bewährt haben.

2) Absitzen des Kontakts im Ofen.

Eine weitere Störungsquelle bildete der Umstand, daß der im Sumpf suspendierte Kontakt Neigung zum Festkleben an den Wandflächen zeigt. Über diese Erscheinung wurde in dem Bericht "Kontaktabscheidung an die Ofenwand bei der Schnellförderweise" vom 23.11.42 ausführlich Mitteilung gemacht. Sie äußert sich darin, daß an der inneren Ofenwand ein allmählich dicker werdender schalenförmiger Ansatz von Kontakt entsteht. Auch im Ausgastopf, kurz überall dort, wo keine starken Flüssigkeitsbewegungen stattfinden, ergibt sich ein ähnliches Bild. Dieser Ansatz kommt nicht infolge einer durch die Schwere bedingten Sedimentation zustande, sondern durch die Klebewirkung eines durch die Reaktion gebildeten im Sumpfe offensichtlich schwer löslichen Stoffs, über dessen chemische Natur vorläufig nur Vermutungen geäußert werden können.

Da durch die Schalenbildung allmählich immer mehr Kontakt der Reaktion entzogen und auch der Reaktionsraum röhrlisch vermindert wird, so wurde dadurch Abhilfe getroffen, daß durch mechanische Mittel der Ablauf verhindert wurde. Es wurde eine Art Kratzer in den Ofen eingecaut, ein Rahmen gestellt, das um eine in der Ofenzylinderachse gelagerte Welle gedreht werden kann und dabei an der Ofenwand entlangstreift und den Kontaktansatz abschabt. Die Schaberwelle wurde durch eine Stoßbüchse oben auf dem Ofen herausgeführt und mittels Kegelrad mit einem durch Hand zu bedienenden Antrieb gekuppelt. Um die Stoßbüchse nicht übermäßig zu beanspruchen, wurde nur von Zeit zu Zeit, beispielsweise alle vier Stunden, der Schaber in Umdrehung versetzt. Er ging sehr leicht und es erhab sich nun die überraschende Tatsache, daß der Kohlenanteil des Endgases, der die Maß für die Höhe des Gasumsatzes darstellt, nach jedes Rührtag wieder anschneite, beispielsweise von 30 auf 32 %, wo er vorher abgesunken war. Diese Erscheinung kann nicht dadurch erklärt werden, daß entsprechend viel Kontakt von der Ofenwand abgestreift wurde; dann soviel könnte sich in der Zwischenzeit nicht ansetzen. Bei aus volleoder angenommen werden, daß unten im Ofen eine wahrscheinlich lockere Kontaktssedimentation stattfinnt, die dann durch die Bewegung des Rührers wieder aufgewirbelt wird. Die Stoßbüchse in der Rührerwelle mußte alle anderen vor Zeit zu Zeit nachziehen werden.

5) Ankleben von Kontakt im gaserfüllten Teil des Ausgastopfes.

Der in den Ausgastopf vom Ofen her gelangende Sumpf tritt unterhalb des Flüssigkeitsspiegels ein, um Verspritzen an die obere Wand zu vermeiden. Trotzdem gelangten wegen des geringen Abstandes des Sumpfspiegels vom Deckel Sumpfspritzer an den letzteren und es bildeten sich dort aus gleichen Gründen wie an der Ofenwand innerhalb des Sumpfes Ansätze, die immer mehr wuchsen.

Abgas

Sumpfüberlauf

zum Abstreifer

Absitztopf

Ofen

Ausgastopf

Vor allem machte sich dieser Umstand oben am Gasabgang sehr unliebsam dahin bemerkbar, daß dieser allmählich zuwuchs. Der Vorgang wurde dadurch erleichtert, daß zentral im Abgasrohr eine Thermohülse saß, die die Verstopfung erleichterte. Als der Gasabgang vollständig verschlossen war, drückte das Gas den Sumpfspiegel bis zum unteren Rand des Absitztopfes herunter und suchte sich nun durch den letzteren einen Ausweg zum Abstreifer. Der Absitztopf wurde so praktisch leer und sein Inhalt war in den Abstreifer hindergedrückt worden.

Dadurch entstanden verhängnisvolle Störungen. Schon eine kleine Schwankung in der Sumpfmenge, hervorgerufen durch eine kleine Schwankung in der Gaszufuhr, machte infolge Fehlens jeder Reserve im Abgastopf das unter dem Ausgastopf befindliche Rohrstück von Sumpf leer. Die Pumpe lief dann trocken. Im Ausgastopf bildeten sich ferner relativ trockne Ansätze von Kontakt, die gelegentlich herabstürzten und in die Pumpe gelangten, wodurch diese mailte und ausfiel.

Als diese Erscheinungen auftraten, wurde erst nach anderen Ursachen gesucht, da man zunächst an keine Verstopfung dachte, weil ja früher der Ofen schon einmal 5 Monate ohne Verstopfung ununterbrochen gelaufen war. Aber schließlich blieb das Zugsehen des Abgasrohres als einzige Erklärung übrig und der Ausbau bestätigte sie.

Abhilfe wurde dadurch getroffen, daß zunächst einmal das im Abgasrohr angebrachte den Kontaktansatz begünstigende zentral angebrachte Thermoelement entfernt wurde. Der Ofen läuft so schon fast 4 Wochen störungsfrei.

Außerdem wurden bei dem im Bau begriffenen 14 cbm-Ofen folgende Maßnahmen getroffen: In den Ausgastopf tritt der vom Ofen kommende Sumpf, wie ja bisher schon immer, unterhalb des im Topf gehaltenen Sumpfspiegels ein und zwischen oberem Ausgastopf-Deckel und Sumpfspiegel wird ein Abstand von 1 m gehalten. Es wird angenommen, daß damit das Verspritzen von Sumpf nach oben ausgeschlossen ist.

Zusammenfassung.

Bei der Schaumfahrweise treten im Großversuch keine Schwierigkeiten prinzipieller Natur auf. Die vorgekommenen Störungen wurden verursacht durch Stopfbüchsen, namentlich solche an sich schnell drehender Wellen und durch Ankleben des im Sumpf suspendierten Kontakts an Wandflächen im Sumpf- und im Gasraum. Die Schwierigkeiten konnten durch Maßnahmen relativ einfacher Natur behoben werden.

gez. Michael
gez. Ehrmann

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF MINES
OFFICE OF SYNTHETIC LIQUID FUEL
LOUISIANA, MISSOURI

From Dr. Pier's file

T-432

High Pressure Experiments
Ludwigshafen, 556

W. M. Sternberg
January 7, 1948

DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN THE FOAMING METHOD OF
SYNTHESIS OF HYDROCARBONS, AND THEIR OVERCOMING
By Michael and Ehrmann

February 18, 1943, MI/Fu

No fundamental difficulties have ever been met in the foam process. It may well be stated, therefore, that there remain no important unsolved problems in the process. Difficulties of the second order of magnitude have however been encountered, and they have caused interruptions in the 1.5 cbm reactor. They will be discussed here, and means used for overcoming them will be explained.

1). Leaks in Stuffing Boxes and Valves.

The contents of the reactor sump must be kept in circulation by pumping to cool them and to degasify them. A centrifugal pump is used for the purpose. Even if it were at all possible to set the pump drive directly inside the high pressure space, thus avoiding the need for a stuffing box for the shaft, it would still be preferable for constructional reasons and for

193a

control to do it as it is now done and to lead the shaft outside through a stuffing box. Such stuffing boxes have already been successfully used in pressurized spaces.

The problem here is, however, made more difficult by the necessity of avoiding leaks in a sump space which contains a suspension of iron, iron oxide, iron carbonate and iron carbide. The suspension has a pronounced grinding effect when it enters the space of the shaft stuffing box. Deep enough grooves are quickly formed on the shaft to make it unusable. To overcome this difficulty about 40 kg of grease is forced every day into the stuffing box space, and this prevents the converter sump liquid from entering it.

The Burgham packing, impregnated with oil and graphite has been found satisfactory.

The stuffing box packing becomes gradually used up, and it must be tightened. When this is no longer possible, a reserve parallel pump, with valves closed when not in use, is connected up, the first pump is disconnected and taken out for repairs or repacking of the stuffing box. Several valves are required for this change, with a large bore, so as not to narrow down the sump outlet. This naturally will necessitate having a few more stuffing boxes for the valve stems.

It is no longer difficult to-day to install valve stuffing boxes in pressured vessels. Never the less, the failure of a Klinger valve caused by the peculiar properties of the sump was the cause of a stall fire in the fall of 1942. The stuffing box packing which evidently had been made too weak, sprung a leak.

Steps taken immediately were to no avail, because the sump material inside the packing produced channels in the course of a few minutes, began spattering outside, as it always does in cases of this kind, and caught fire because of the presence of pyrophoric iron in the sump material.

The Klinger valves have been replaced with slide valves of an American design which have so far been found satisfactory.

2). Settling of the Catalyst in the Reactors.

The tendency of the catalyst in the sump to stick to the wall ~~surfaces~~ another source of trouble. This behavior has been discussed in detail on 11/28/42 in a report entitled "Deposition of Catalysts on the Reactors Walls in the Forming Process". It becomes manifest by the formation of gradually thickening scaly deposits of catalyst on the inside wall of a reactor. A similar phenomenon can be observed in the decomposing pot, and in short in any place where

the liquid is not in a violent motion. This deposit is not formed by a sedimentation caused by gravity, but by the adhesive action of some difficultly soluble substance formed in the sumy, the nature of which can at present only be suspected.


The formation of scales gradually removes increasing amounts of the catalyst from the reaction space and noticeably reduces the reaction space, and the trouble was finally overcome by finding mechanical means of preventing the formation of the deposit. A kind of scraper was introduced into the reactor, a frame structure which can be rotated by means of a shaft in the cylinder axis of the reactor, and which scrapes the reactor wall and removes the catalyst deposit. The scraper shaft is carried out of the furnace in its upper part through a stuffing box and is connected to a hand operated conical drive. The scraper is operated only occasionally, say every four hours, so as not to put unnecessary strains on the stuffing box. It operates very easily, and has disclosed the surprising fact, that the carbon dioxide content of the end gas, which is a measure of the gas conversion, is increased after each stirring, e.g. from 30 to 32 percent, if it was low before. We can not explain this fact by scraping off a corresponding amount of the catalyst.

173d

from the reactor walls, because a sufficient amount of the catalyst could not have deposited since the previous scraping. One is rather forced to assume, that there probably exists a loose sedimentation of the catalyst on the bottom of the converter, which is again brought into circulation by the scraper. The stuffing box on the scraper shaft must be tightened from time to time, just like all the others.

3. Sticking of the Catalyst in the Gas Filled Part of the Degasifying Pot.

The sump material entering the degasifier from the reactor enters below the liquid level to avoid spattering on the upper wall. Never the less, because of the short distance of the level of the liquid in the sump from the cover, spray from the latter reached the cover, and deposits were formed on it for the same reasons as on the reactor walls, and kept growing.

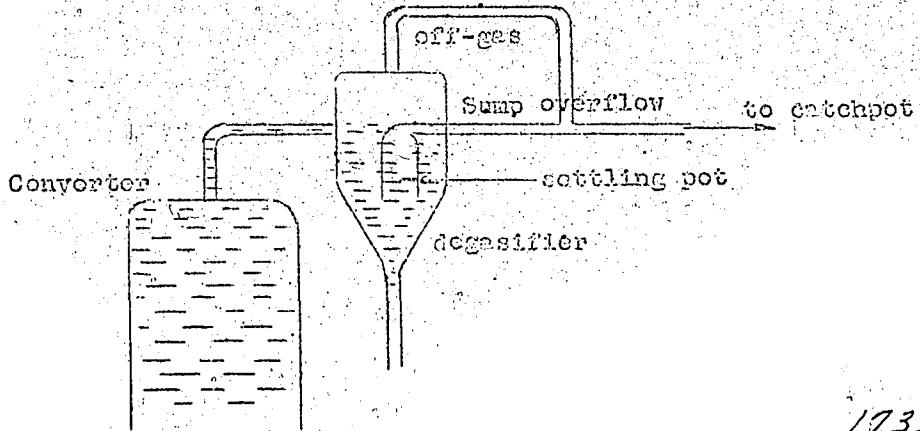

173e

This made itself primarily inconvenient by reducing the upper gas outlet. The process was aided by the thermocouple tube, located centrally in the gas outlet tube and which facilitated its plugging up. If the gas outlet was completely closed, the gas pressed the liquid level down to the bottom edge of the settling pot, to discharge through the latter into the catchpot. The settling pot became empty and its contents were pressed into the catchpot.

This resulted in important difficulties. Small variations in the amount of liquid in the sump, caused by slight variations in the gas supply, emptied the piece of tubing on the bottom of the settling pot because of the absence of appreciable reserves in it. Relatively dry deposits of the catalyst formed in the settling pot, occasionally chipped off and reached the pump, produced abrasions in it and necessitated a shutdown.

When all these disturbances were first noted, the reason for them were sought elsewhere, no one thought of the possibility of plugging up, because the converter had operated previously for three months without any plugging up. Finally, however, the failure of the gas outlet tube remained as the only possible explanation, and a dismantling proved it to be the correct one.

1738

The difficulty was overcome by first of all removing the thermocouple centrally located in the gas outlet tube, which favored the reposition of the catalyst. The reactor has operated now for four months without any plugging up.

Additional precautions used in the 14 cm reactor then under construction: the liquid from the sump was made to enter the degasifying pot underneath the level of the liquid, as before, and 1 m distance was maintained between the degasifier cover and the level of the liquid. It was expected, that this would prevent the spattering of the liquid upward.

Summary

Large scale experimental work on the foaming process has led to no difficulties which might be considered fundamental. Any troubles encountered were caused by stuffing boxes, chiefly of rapidly rotating shafts, and by the sticking of the catalyst to the wall surfaces in the sump and the gas space. The difficulties could be overcome by relatively simple measures.

/s/ Michael
/s/ Ehrmann

1739