

21.10. 9.00-9.20 Uhr Öldampf ausgefallen
18.05-20.30 " "
24.10 8.00-18.50 " Öldampf ausgefallen
26.10. 7.30-15.15 " Filterpresse grob abgestellt, gereinigt, 3 defekte Tücher ausgewechselt.
31.10. 9.00 und 15.00-16.00 Uhr hoher Widerstand bei Wäscher IIc, Laugestand im Wäscher zu hoch gefahren.
31.10. 18.50-19.30 Uhr Permutitwasser ausgefallen (Strommangel).

Umstellungen in der Apparatur:

7.10.-8.10. 6.45-16.00 Uhr Vorwäsche zum Umbau der Druckleitung abgestellt.
13.10. Grobwäsche IIe für IIc u. d in Betrieb genommen (c u. d haben nach 1/2 jährigem Betrieb etwas erhöhten Widerstand und sollen ausgedämpft werden).
14.10. Grobwäscher II b mit in Betrieb genommen.
14.10. Nachkühler I der Feinwäsche eingeschaltet (nach Reinigung der Laugeseite)
15.10. 10.45 Uhr von Grobwäsche IIb auf IID umgeschaltet, bei IIb soll Laugeberieselung wieder auf 9 Boden geführt werden wegen etwas schlechterer Reinigung.
15.10. Obere Böden von Grobwäscher IIe mit Kondensat berieselst.
16.10. Vorübergehend von Grobwäscher IID auf IIb mit provisorischer Laugeaufgabe umgestellt, zu geringer Laugedurchgang.
17.10. Riesekühler IID eingeschaltet, IIA wird entleert (Umbau).
18.10. Riesekühler IIA u. b und W.A. IIc für Grobwäsche mit neuer Laugeleitung angefahren, W.A. IID und Riesekühler IIG entleert (Umbau)
19.10. Wärmeaustauscher IIA für Grobwäsche mit angefahren, Riesekühler IID entleert (Umbau)
19.10. Wäscher IIc an- IIe abgestellt (IIc ausgedämpft).
20.10. Riesekühler IID, f u. h fertig entleert, Hauptleitung in Kanal entleert (Umbau)
21.10. Wäscher IID abgestellt (soll gedämpft werden), IIc läuft allein.
21.10. Alle Riesekühler der Grobwäsche an neue Laugeleitung angeschlossen. (Umbau)